



取扱説明書

発電機兼用溶接機

EGW190M-I
EGW190M-IST

空冷4サイクル・OHVガソリンエンジン



注意

安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、いつでもご覧いただけるよう、大切に保管してください。

はじめに

このたびは、新ダイワの発電機兼用溶接機をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書は、本機を安全に正しく使用していただくために作成しています。本機の取扱いを誤りますと事故や故障の原因となりますので、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。
- 本機の取扱いは、この取扱説明書の内容を理解し、安全な取扱いができる人が行ってください。また、安全作業上で影響が出るような病気・薬服用・体調不良のときは、本機の使用を控えてください。
- 本機を使用した作業や本機の取扱いにおいては、関連する法律（労働安全衛生法、じん肺法、電気事業法、電気工事士法、消防法、騒音規制法等）およびその法律に基づく規則を遵守してください。

<参考例>

本機の用途であるアーク溶接業務は、労働安全衛生規則第36条第3号で「危険又は有害な業務」に定められており、その業務を行うためには特別教育を受ける必要があります。

- 本機を貸し出すときは、必ず取扱説明書を添付し、よく読んでから使用するよう指導してください。
- この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう、所定の場所に大切に保管してください。紛失・汚損・破損したときは、お求めの販売店にご注文ください。
- ご不明な点、お気づきの点がありましたらお求めの販売店にご相談ください。また、本機についてのお問合せ時は、モデル名と製造番号をお知らせください。
- 本機を廃棄されるときは、産業廃棄物として関連法規に基づいた処理を行ってください。処理にお困りのときは、お求めの販売店にご相談ください。

■この取扱説明書では、注意事項のランクを下記のように区分しています。

- | |
|--|
| <p>⚠ 警告： 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性がある場合。</p> <p>⚠ 注意： 取り扱いを誤ると、中程度の傷害や軽傷を負う可能性がある場合および物的損害が発生する可能性がある場合。</p> <p><注意>：本機の保護と、本機の性能を十分に発揮させるための注意事項。</p> |
|--|

- 『**⚠ 注意**』に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

目 次

1. 安全上の注意	2
2. 仕様	4
3. 用途	4
4. 各部の名称	5
5. 装備	6
5-1. アース端子	6
5-2. オートチョーク	6
5-3. 周波数切替スイッチ	6
5-4. 回転制御スイッチ（エコ機能）	6
5-5. 交流出力スイッチ	6
5-6. 過電流・過熱保護装置	7
5-7. オイルセンサー	7
5-8. ディスプレイ	8
5-9. 車輪止め	8
5-10. リモコン（オプション）	9
6. 運転方法	10
6-1. 始業前点検	10
6-2. 始動	12
6-3. 停止	14
7. 溶接機として使用する場合	15
7-1. 溶接ケーブルの選定	15
7-2. 溶接の極性	15
7-3. 溶接ケーブルの接続	15
7-4. 使用率	16
7-5. 溶接作業	16
7-6. 交流電源との同時使用	16
8. 発電機として使用する場合	17
8-1. 操作	17
8-2. 交流出力端子および出力コンセント	18
8-3. 使用できる機器の容量	18
9. 点検・整備	19
10. 長期保管	25
11. 故障時の対応	26

1. 安全上の注意



警告：排気ガス中毒

- エンジンの排気ガス中には、人体に有害な成分が含まれていますので、室内・トンネルなどの換気の悪い所では運転しないでください。



警告：感電

- 運転中、本機や体がぬれているときは、本機に触れないでください。
- 出力コンセントに、ピンや針金などの金属物を入れないでください。
- 運転中は、内部の配線や電気部品に触れないでください。
- 交流出力端子への使用機器の取付け・取外しは、必ずエンジンを停止、または交流出力スイッチを『OFF』にして行ってください。
- 溶接端子への溶接ケーブルの取付け・取外しは、必ずエンジンを停止して行ってください。
- 点検・整備を行うときは、必ずエンジンを停止してください。



警告：電磁障害

- 心臓のペースメーカーを使用している人は、医師の許可があるまで、作業中の溶接機や溶接作業現場の周辺に近づかないでください。溶接機は通電中周囲に磁場を発生し、ペースメーカーの作動に悪影響を及ぼします。



警告：溶接煙による中毒

- 溶接時に発生する煙には、有毒なガスや粉塵が含まれていますので、必ず防塵マスクを着用してください。また、煙を吸い込まないように風向きにも注意し、十分な換気を行ってください。



警告：目や皮膚の傷害

- バッテリー液には希硫酸が含まれています。バッテリーを転倒させたり、衝撃をあたえたりしないでください。バッテリー液が漏れ、やけどや失明の原因となることがあります。バッテリー液が付着したときはすぐに多量の水で洗い流し、特に目に入ったときは必ず医師の診断を受けてください。



警告：爆発

- バッテリーは引火性ガスを発生しますので、付近でスパークさせたり、火気を近づけないでください。



警告：火災

- 本機は、燃料としてガソリンを使用しています。燃料の点検や給油・抜き取り・燃料ストレーナーの清掃などを行うときは静電気を除去して、必ずエンジンを停止し絶対に火気を近づけないでください。また、エンジンが冷えてから行ってください。
- 燃料は、所定のレベル（燃料タンク給油口こし網の赤いリング上面）以上給油しないでください。
- 燃料をこぼしたときは、必ずふき取ってください。また、燃料もれがある場合は絶対に使用せず、必ず修理してください。
- マフラーや排気ガスなどは高温となるため、引火性のある物（燃料・ガス・塗料など）や燃えやすい物は、本機に近づけないでください。
- 本機は、壁などの障害物から1 m以上離し、水平な場所で運転してください。
- 本機の周囲を囲ったり、箱をかぶせて運転しないでください。
- 溶接時はスパッタが飛散しますので、引火性のある物や燃えやすい物は作業場周辺に近づけないでください。
- 作業場の近くには消火器を配置してください。
- 本機をトラックなどで運搬するときは、燃料タンクから燃料を抜いてください。抜いた燃料や予備の燃料は、消防法に適合した携行タンクで保管・運搬してください。
- 車両に積載して運転しないでください。

⚠ 警告：けが

- ・点検・整備を行うときは、必ずエンジンを停止してください。
- ・改造したり、部品をはずしたままで運転しないでください。

⚠ 注意：排気ガス中毒

- ・排気ガスを通行人や民家などに向けないでください。

⚠ 注意：目や皮膚の傷害

- ・溶接時に発生する有害な光線から目や皮膚を保護するため、必ず遮光保護具を使用し、肌が露出しない服や保護具を着用してください。

⚠ 注意：感電

- ・本機に水をかけたり、雨中での使用はしないでください。
- ・運転中は、スパークプラグ・プラグキャップ・高圧線には触れないでください。

⚠ 注意：火災

- ・交流電源は屋内配線に接続しないでください。
- ・保管用カバーなどを掛けるときは、本機が冷えてから行ってください。

⚠ 注意：やけど

- ・運転中や停止直後は、エンジンやマフラーが高温になっていますので、触れないでください。
- ・エンジンオイルの点検・交換を行うときは、必ずエンジンを停止し、エンジンが冷えてから行ってください。運転中にオイルゲージを開けると、高温のオイルが吹き出します。
- ・溶接時はスパッタが飛散しますので、革製の手袋・前掛け・足カバー・安全靴・安全帽・長袖の服を着用してください。


⚠ 注意：けが

- ・本機を吊り上げるときは、必ず吊り金具を使用してください。取手で吊り上げると、取手が破損して落下することがあります。
- ・本機をトラックなどで運搬するときは、ロープなどでしっかり固定し、本機が動かないようにしてください。
- ・本機が移動しないよう、水平で安定した場所に設置し、必ず車輪止めで固定してください。
- ・エンジンを始動するときは、必ず使用機器のスイッチを切り、交流出力スイッチを『OFF』にしてください。
- ・運転中に移動しないでください。

■警告ラベル貼付位置

警告ラベルが見えにくくなったり破損したときは、新しいラベルを指定場所に貼りかえてください。ラベルの注文は（ ）内の番号で注文してください。

- | | |
|----------|-----------------|
| ①排気ガス中毒他 | (品番X505-007192) |
| ②感電 | (品番X505-007180) |
| ③けが | (品番X505-007220) |
| ④やけど | (品番X505-007200) |
| ⑤高電圧 | (品番X505-007210) |

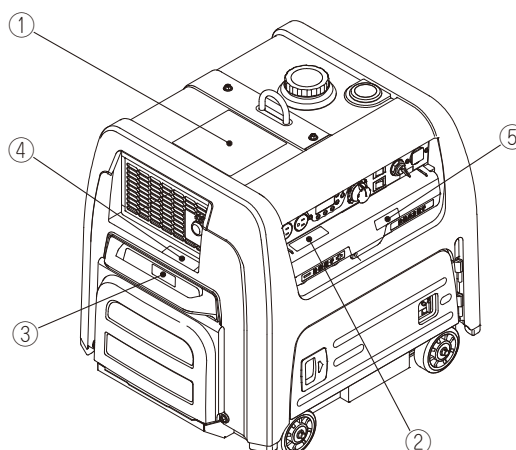

2. 仕様

モデル		EGW190M-I	EGW190M-IST
発電方式		多極回転界磁型	
直流溶接電源	定格出力電流 (A)	170	
	定格負荷電圧 (V)	26.8	
	使用率 (%)	50	
	定格回転速度 (min ⁻¹)	3600	
	無負荷電圧 (V)	MAX75	
	電流調整範囲 (A)	30～190	
	使用溶接棒 (mm)	2.0～4.0	
	電圧調整方式	インバータ式	
交流電源	相数	単相	
	定格電圧 (V)	100	100/200
	周波数 (Hz)	50/60	
	定格出力 (kVA)	3.5	2.5×2/5.0
	定格電流 (A)	35	25×2/25
	力率	1.0	
	定格	連続	
	名称	ヤマハ MZ360	
エンジン	型式	空冷4サイクル傾斜形 OHV式ガソリンエンジン	
	排気量 (L)	0.357	
	連続定格出力 (kW/min ⁻¹ {PS/min ⁻¹ })	7.1/3600 {9.7/3600}	
	燃料の種類	自動車用レギュラーガソリン	
	潤滑油	ガソリンエンジン用 (SE級以上)	
	潤滑油容量 (L)	約1.1	
	始動方式	セル・リコイルスターター式	
	スパークプラグ	NGK BPR4ES	
バッテリー		ジーエス・ユアサYTX14-BS	
燃料タンク容量 (L)		約15	
外形寸法 L×W×H (mm)		730×545×647	
乾燥質量 (kg)		96	100

3. 用途





- 被覆アーク溶接
- 電動工具や家電機器の電源
- 照明機器の電源

⚠ 注意：物的損害

- コンピューター・マイコン搭載機器・精密機器の一部の機器には電圧に敏感なものがあります。このような機器を使用するときには、お求めの販売店に相談してください。また、このような機器では、発電機のエンジンノイズ（原動機雑音）等に影響を受けない距離を確保してください。尚、周囲の電気製品がエンジンノイズ等に影響されないことを確認してください。
- 医療機器への使用は、事前に医療機器会社・病院に確認のうえご使用ください。
- 本機や機器の操作方法を誤ると故障の原因となりますので、使用時には本機や機器の取扱説明書を熟読してください。

4. 各部の名称

- | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|
| ①出力コンセント | ⑩溶接端子 | ①⑥エアクリーナー(クリーナーカバー) |
| ②交流出力スイッチ | ⑪端子カバー | ①⑦リコイルノブ |
| ③周波数切替スイッチ | ⑫バッテリー | ①⑧燃料給油口 |
| ④ディスプレイ | ⑬アース端子 | ①⑨フロントドア |
| ⑤電流調整ダイヤル | ⑭プラグキャップ (スパークプラグ) | ①⑩サイドドア |
| ⑥回転制御スイッチ | ⑮燃料コック | ①⑪プラグメンテカバー |
| ⑦スタータースイッチ | | ①⑫取手 |
| ⑧リモコン専用コンセント | | ①⑬吊り金具 |
| ⑨交流出力端子 | | ①⑭車輪止め |
| | | ①⑮マフラー (ワイヤクロス) |
| | | ①⑯排気口 |
| | | ①⑰オイルメンテカバー |
| | | ①⑱オイルゲージ・オイル給油口 |
| | | ①⑲オールドレンプラグ |
| | | ①⑳車輪 |
| | | ①㉑持上げ用グリップ (4箇所) |

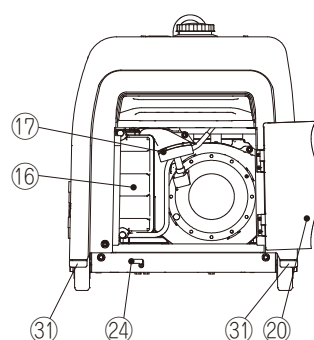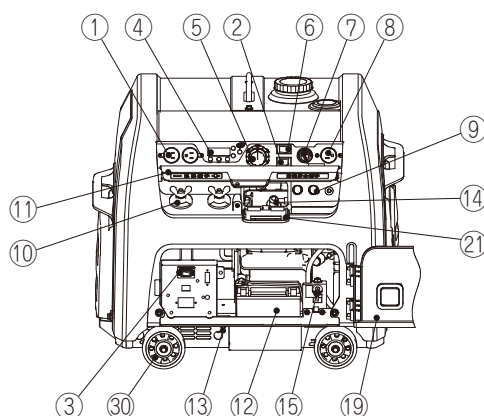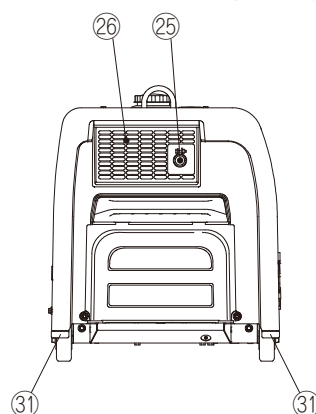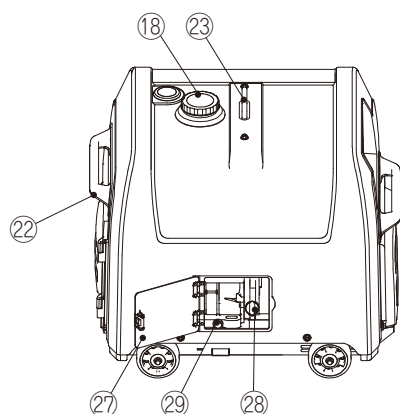

付属品



スターターキー 2ヶ



プラグレンチ 1組




M6ボルト 1ヶ
(端子カバー固定用)

5. 装備

5-1. アース端子

本機をアース（接地）する端子です。
使用機器をアースしたときは、本機も必ずアースしてください。

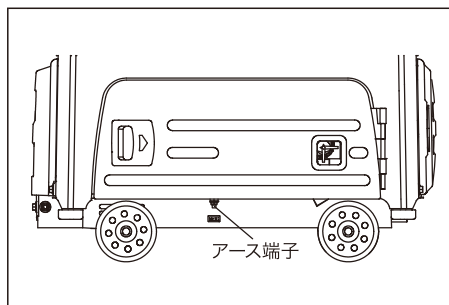

5-2. オートチョーク


本機はオートチョークを装備しています。
エンジン始動時のチョーク操作は必要ありません。

5-3. 周波数切替スイッチ

周波数を50Hzまたは60Hzのいずれかに切替えるスイッチです。使用機器の周波数に合わせて50Hzまたは60Hzに切替えてください。

<注意>

- 工場出荷時は50Hzにセットされています。
60Hz地域では、ご使用前に切り替えてください。

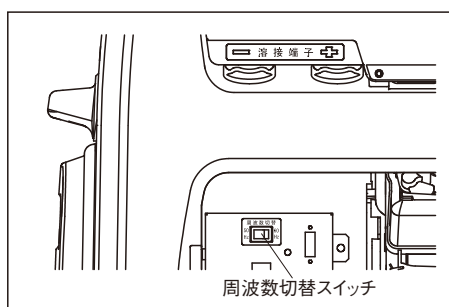

5-4. 回転制御スイッチ（エコ機能）

エコ機能は、騒音低減と燃料節約を目的として、エンジン回転を制御する装置です。エコ機能を使用するときは、回転制御スイッチを『エコ』にしてください。

(1) 溶接機として使用する場合


溶接を始めると、エンジンは自動的に負荷に応じた高速回転になり溶接をやめると8秒後に、自動的に低速回転になります。

(2) 発電機として使用する場合

機器の使用を始めると、エンジンは自動的に機器容量の大きさに応じた回転となり、機器を使用しないときは自動的に低速回転となります。『高速』にすると、機器容量の大きさにかかわらずエンジンは高速回転となります。

<注意>


- コンプレッサー、投光機等の機器容量が大きい場合は、回転制御スイッチを『高速』にして使用してください。

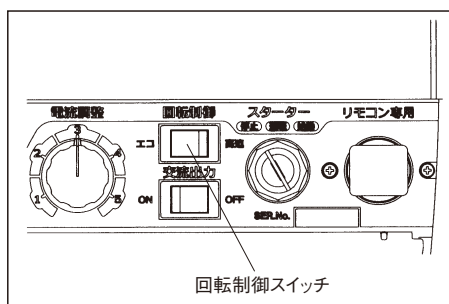

5-5. 交流出力スイッチ

交流電源の出力と遮断を切替えるスイッチです。このスイッチにはブレーカーのように自動的に出力遮断する機能はありません。

- EGW190M-I：交流100V
- EGW190M-IST：交流100V/200V

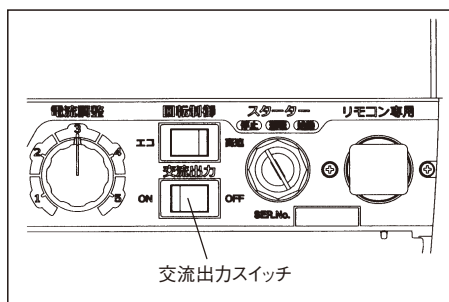

5-6. 過電流・過熱保護装置

注意：けが

- ・過電流・過熱保護装置作動後、エンジンを再始動するときは、使用機器のスイッチを切り、交流出力スイッチを『OFF』にしてください。

電流を取り過ぎた場合や、インバータの温度が異常に高くなった場合に、交流出力を遮断させ発電体やインバータを保護する装置です。

この保護装置が作動した場合はディスプレイの表示が下記のように変わります。

「OC」：過電流（電流を取り過ぎた場合など）

「OH」：過熱（インバータの温度が異常に高くなった場合など）

保護装置動作後に、再び交流出力を取り出すには、次の操作を行ってください。

- ① 使用機器のスイッチを切り、交流出力スイッチを『OFF』にします。
- ② 約5分間冷機運転を行います。
- ③ エンジンを停止させます。
- ④ エンジンを再始動させ、交流出力スイッチを『ON』にします。

<注意>

- ・『8-3.使用できる機器の容量（P18）』の項を参照し、電流を取りすぎないように注意して使用してください。
- ・交流出力スイッチにはブレーカーのように自動的に出力を遮断する機能はありません。
- ・「OH」表示時は冷却不良の場合があります。本機の冷却風の吸い込み口及び排出口を塞がないようにしてください。

5-7. オイルセンサー

注意：けが

- ・オイルセンサー作動確認のためエンジンを再始動するときは、使用機器のスイッチを切り、交流出力スイッチを『OFF』にしてください。

注意：やけど

- ・エンジンオイルの点検を行うときは、必ずエンジンを停止してください。運転中にオイルゲージを開けると、高温のオイルが吹き出します。
- ・停止直後はエンジンが高温になっていますので、触れないでください。

オイルセンサーは、エンジンオイルが少なくなると自動的にエンジンを停止させ、エンジンの焼き付きを防止する装置です。

オイルセンサーが作動すると、コントロールパネルのディスプレイ部の表示が「OIL」に変わり、エンジンが停止します。

エンジン停止後はディスプレイの表示も消灯しますので、オイル不足による停止かどうかの確認は、エンジンを再始動させて行ってください。

しばらくして、「OIL」の表示に変わりエンジンが停止する場合は、『6-1.始業前点検（1）エンジンオイルの点検（P10）』の項を参照してエンジンオイルの量を点検し、エンジンオイルを上限レベルまで給油してください。

<注意>

- ・オイルセンサーは、オイルの劣化を検知することはできません。エンジンオイルは『9.点検・整備（1）エンジンオイルの交換（P20）』の項を参照して定期的に交換してください。
- ・本機が傾斜していると、オイルセンサーが作動し、エンジンが停止することがあります。水平な場所で運転してください。

5-8. ディスプレイ

本機は下記の機器状態を表示するディスプレイを装備しています。エンジン運転中のみディスプレイに次の表示をします。

(1) 積算時間計

エンジン始動後、5秒間のみ積算時間を表示します。5秒を経過すると(2)の溶接電流表示に切り替わります。(最大9999時間まで)

(2) 溶接電流(設定値、実電流)

溶接していないときは溶接電流設定値を表示します。(溶接電流設定値ランプが点灯)
溶接中は溶接実電流値を表示します。(溶接実電流ランプが点灯)

(3) オイル警告

オイルセンサーが作動すると「OIL」を表示します。

詳しくは、『5-7.オイルセンサー (P7)』の項を参照してください。

(4) 発電過電流の警告

交流出力の電流を取りすぎた場合に「OC」を表示します。

詳しくは、『5-6.過電流・過熱保護装置 (P7)』の項を参照してください。

(5) 過熱時の警告

インバータの温度が異常に高くなった場合に「OH」を表示します。

詳しくは、『5-6.過電流・過熱保護装置 (P7)』の項を参照してください。

(6) 交流出力


交流出力スイッチを『ON』にすると交流出力ランプが点灯(緑)し、『OFF』にすると消灯します。

(7) 周波数

周波数切替スイッチで設定した周波数側の周波数ランプが、点灯(赤)します。

(8) エコ機能

回転制御スイッチを『エコ』にするとエコランプが点灯(緑)し、『高速』にすると消灯します。

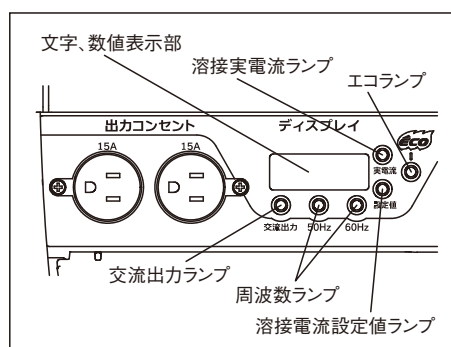


5-9. 車輪止め

⚠ 注意：けが

- 本機は、水平で安定した場所に設置し、車輪は必ず車輪止めで固定してください。

(1) 車輪の固定方法

- ① 車輪止めのレバーを矢印①の方向に上げます。
- ② 本機を前後に移動させると、車輪止めのレバーが矢印②の方向に移動し、「カチッ」と音がして車輪が固定されます。
- ③ 本機が移動しないことを確認します。

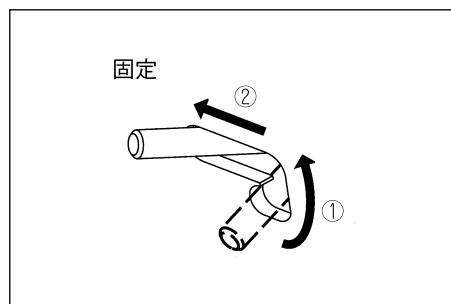


(2) 車輪の固定解除方法

車輪止めのレバーを矢印①の方向に引き寄せた後、矢印②の方向に下げてください。



<注意>

- 本機を移動させるときは、必ず車輪止めの固定を解除してください。固定させた状態で移動させると故障の原因となります。

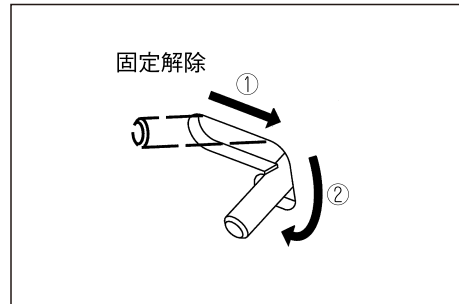

5-10. リモコン（オプション）

リモコンボックスを接続することで、溶接電流調整の遠隔操作が可能となります。

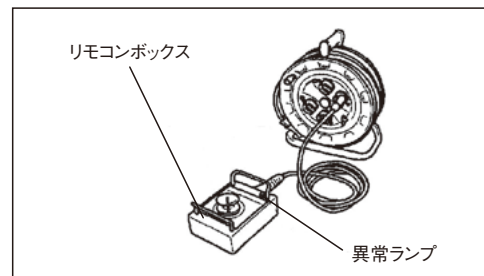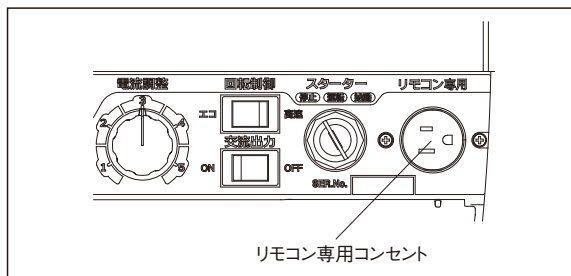

- ① リモコン専用コンセントに、延長コード（コードリール）のプラグを接続します。
- ② 延長コード（コードリール）のコンセントにリモコンボックスのプラグを接続します。
コードリールは3個（30m×3）まで接続可能です。

<注意>

- リモコン接続時、本機電流調整ダイヤルは機能しません。
- 溶接中にリモコンボックスがリモコンコンセントから外れた場合、本機の電流調整ダイヤルが機能し、溶接電流が増減する可能性があります。
- リモコンボックスのプラグは、AC100/110Vに接続した延長コード（コードリール）のコンセントに接続しないでください。誤って接続した場合は、リモコンボックスの異常ランプが点灯して異常を知らせます。
- リモコン用の延長コード（コードリール）のコンセントに、リモコン以外の機器を接続しないでください。
- 遮断器付きのコードリールの場合は、遮断器を『ON』にしてください。

6. 運転方法

6-1. 始業前点検





警告：火災


- ・絶対に火気を近づけないでください。

(1) エンジンオイルの点検

- ① 本機を水平にし、オイルメンテカバーを開きます。

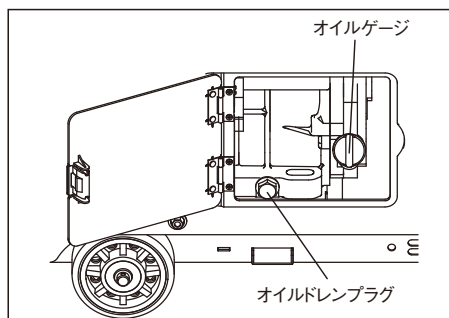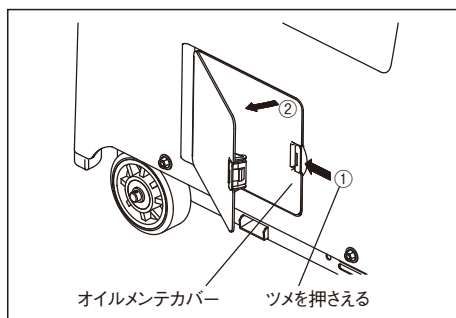

- ② オイルゲージを給油口に差し込んだ状態で（ねじ込まないで）オイル量を確認します。
- ③ オイルを上限レベルまで給油します。
オイル容量：約1.1L（全量）
オイル有効量：約0.6L
（下限レベルから上限レベルまで）

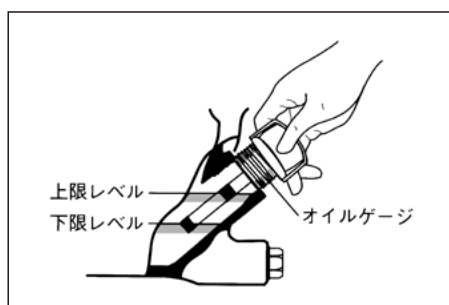

<注意>

- ・本機が傾いた状態ではオイル量を正確に確認することができません。
- ・オイル量が下限レベル付近で使用すると、本機の傾きによってはオイルセンサーが作動せず、エンジンが焼き付くことがあります。

■エンジンオイルの選定

オイルは外気温に応じて適正な粘度（表を参照）のガソリンエンジン用オイルを使用してください。

<注意>

- ・オイルの品質は、S E 級以上のものを使用してください。
- ・マルチグレードを使用した場合、外気温が高いとオイルの消費量が増えますので、オイルの残量に注意してください。

シングル グレード	10W					
	20W					
	#20					
	#30					
					#40	
マルチ グレード	10W-30					
外気温度	-10	0	10	20	30	40 ℃

(2) 燃料の点検



⚠ 警告：火災

- 燃料の点検や給油は、静電気を除去してから行ってください。
- 燃料は、所定のレベル以上給油しないでください。
- 燃料をこぼしたときは、必ずふき取ってください。

燃料がレベル内に十分入っているか点検し、不足しているときは給油してください。

<注意>

- 2ヶ月以上使用しなかった燃料は、新しい燃料に入れ換えてください。
- 燃料は自動車用レギュラーガソリンを使用してください。
- 給油時は燃料コックを『閉』にし、給油口に装着してある燃料こし網を必ず使用してください。


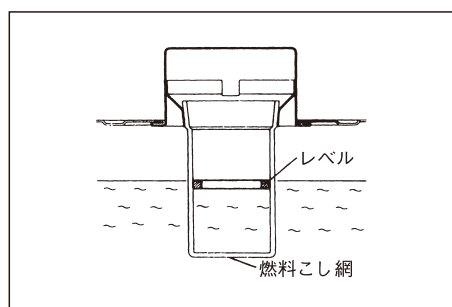
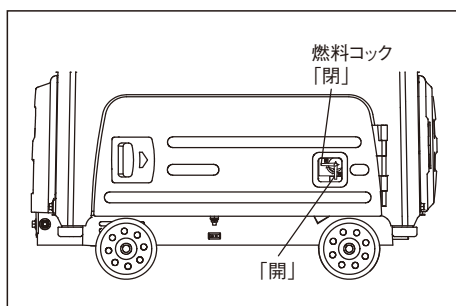


(3) 燃料・オイルもれの点検

⚠ 警告：火災


- 燃料もれの点検は、静電気を除去してから行ってください。
- 燃料もれがある場合は、絶対に使用せず修理してください。

フロントドア、サイドドア、オイルメンテカバーの開口部から、燃料配管接続部などからの燃料もれと、エンジンからのオイルもれがないか点検してください。
燃料もれの点検は燃料コックを『開』にして行い、点検後は必ず燃料コックを『閉』にしてください。

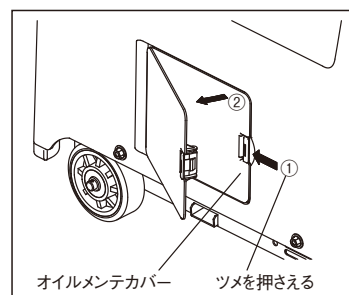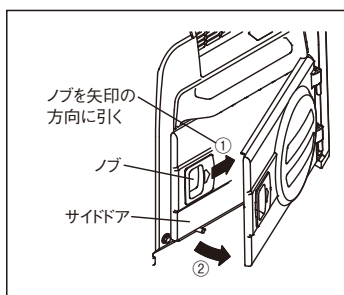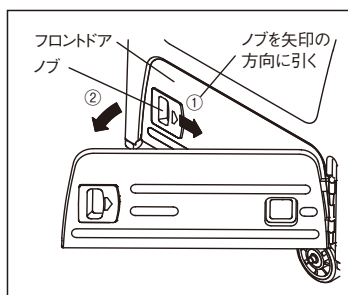

<注意>

- 燃料ストレーナーのリングがゆるむと燃料がもれますので、増し締めをしてください。

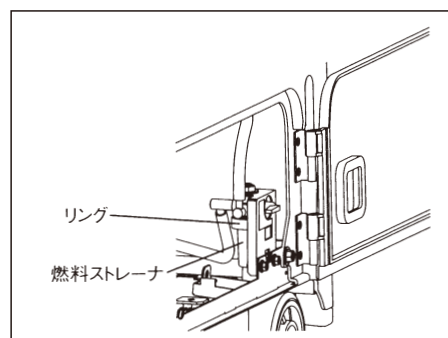


(4) バッテリー端子の締め付け点検

⚠ 警告：爆発

- ・バッテリーは引火性ガスを発生しますので、付近でスパークさせたり火気を近づけないでください。バッテリー端子のゆるみはスパーク発生の一つの原因となります。

① フロントドアを開きます。

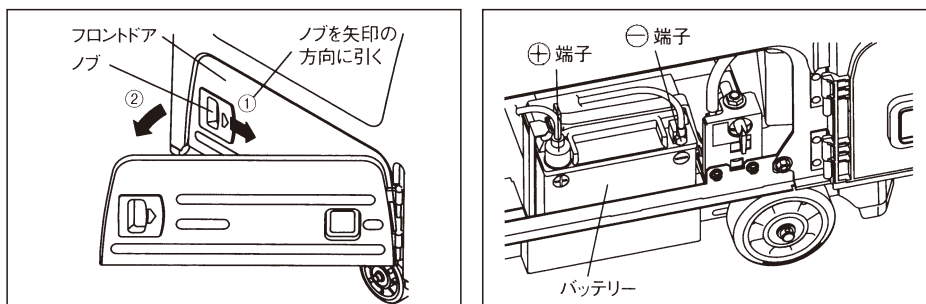

② 端子のゆるみを点検し、ゆるんでいるときは増し締めします。

<注意>

- ・バッテリーは12V完全密閉型バッテリーで、液面の点検・補水は不要です。

6-2. 始動

⚠ 警告：排気ガス中毒

- ・エンジンの排気ガス中には、人体に有害な成分が含まれていますので、室内・トンネルなどの換気の悪い所では運転しないでください。

⚠ 警告：火災

- ・マフラーや排気ガスなどは高温となるため、引火性のある物（燃料・ガス・塗料など）や燃えやすい物は、本機に近づけないでください。
- ・本機は、壁などの障害物から1m以上離し、水平な場所で運転してください。
- ・本機の周囲を囲ったり、箱をかぶせて運転しないでください。
- ・車両に積載して運転しないでください。

⚠ 注意：排気ガス中毒

- ・排気を通行人や民家などに向けしないでください。

⚠ 注意：けが



- ・本機が移動しないよう、水平で安定した場所に設置し、車輪は必ず車輪止めで固定してください。
- ・始動前に、必ず使用機器のスイッチを切り、交流出力スイッチを『OFF』にしてください。

エンジン始動後、5秒間はディスプレイに積算時間を表示します。5秒を経過すると溶接電流設定値の表示に切り替わります。（このとき、溶接電流設定値のランプが点灯）

<注意>

- ・エンジンを始動する前に、周囲の安全を確認してください。
- ・共同作業者がいる場合には、合図をしてから始動してください。
- ・高温・多湿になる場所やホコリが多い場所はなるべく避けて、運転してください。
- ・運転中は扉を開けないでください。冷却バランスがくずれ、故障の原因となります。

(1) セルスターターによる始動

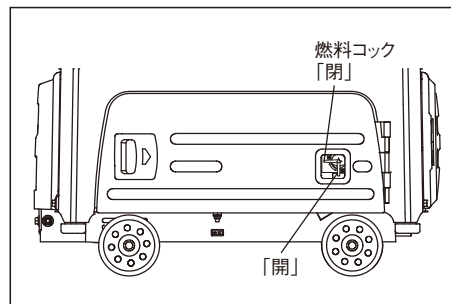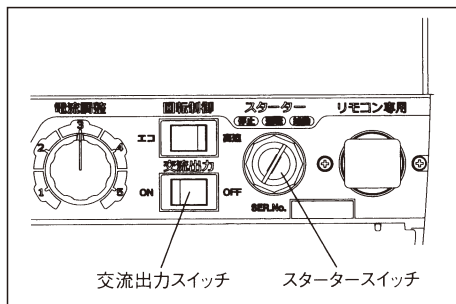

- ① 交流出力スイッチを『OFF』にします。
- ② 燃料コックを『開』にします。
- ③ スタータースイッチを『始動』にすると、セルモーターが起動してエンジンが始動します。



<注意>

- セルモーターは、5秒以上連続して回さないでください。
 - スタータースイッチの操作を繰り返すときは、30秒以上操作間隔をあけてください。
- ④ エンジンが始動したら、スタータースイッチから手を離してください。

<注意>

- エンジン始動後は、絶対にスタータースイッチを『始動』にしないでください。
- ⑤ 約5分間、暖機運転をします。



(2) リコイルスターターによる始動

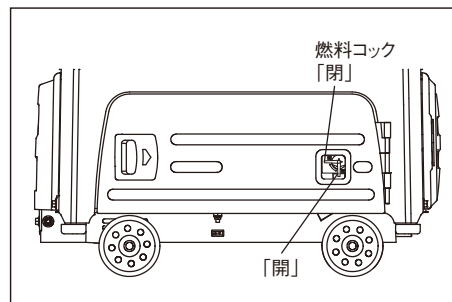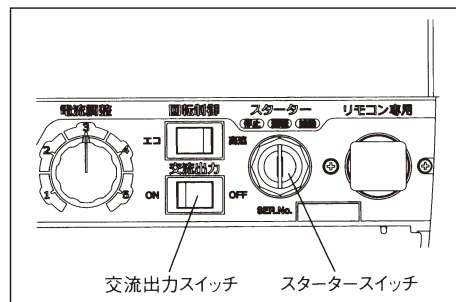



- ① 交流出力スイッチを『OFF』にします。
- ② 燃料コックを『開』にします。
- ③ スタータースイッチを『運転』にします。
- ④ サイドドアを開きます。
- ⑤ リコイルノブを重くなるところ（圧縮点）までゆっくり引き、一度元に戻して一気に引きます。

<注意>

- リコイルノブは、いっぱい引ききらないでください。また、引いた位置から手放さずに、ゆっくりと戻してください。
- ⑥ 約5分間、暖機運転をします。

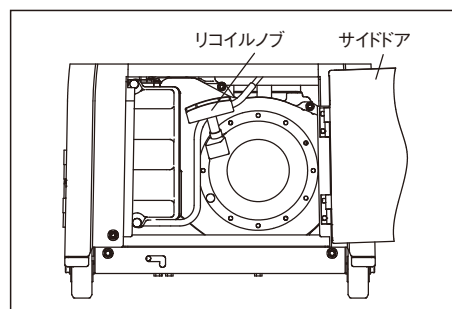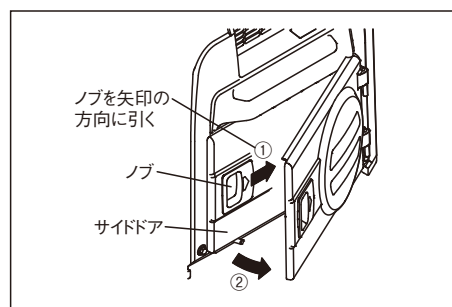

6-3. 停止

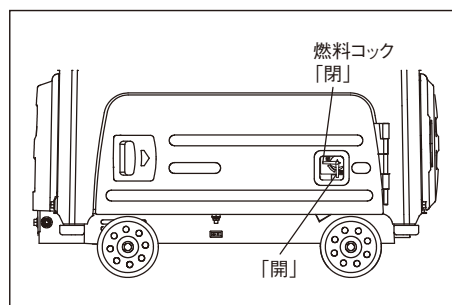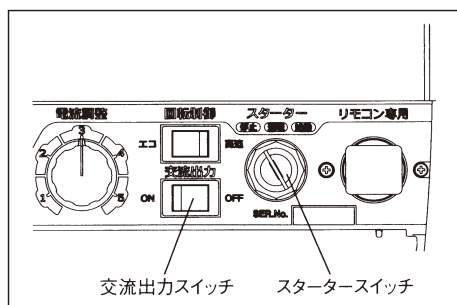

- ① 交流出力スイッチを『OFF』にします。
- ② 約3分間、冷機運転をします。
- ③ スタータースイッチを『停止』にします。

<注意>

- エンジンが止まらないときは、そのまま燃料コックを閉じてください。数分後に停止します。その場合は、本機をそのまま使用せずに、お求めの販売店に修理を申し付けください。
- ④ エンジン停止後、燃料コックを『閉』にします。

7. 溶接機として使用する場合

7-1. 溶接ケーブルの選定

溶接ケーブルは、次表に示す適正断面積以上のものを使用してください。

適正断面積以下のケーブルを使用すると、溶接出力が低下します。

<注意>

- 溶接ケーブルは、伸ばした状態で使用してください。うず巻き状態で使用すると、溶接出力が低下します。

ケーブルの適正断面積（単位：mm²）

ケーブルの 溶接電流 往復長	20m	30m	40m	60m	80m	100m
170A	22	22	30	50	60	80
140A	22	22	22	38	50	60
100A以下	22	22	22	22	30	38

7-2. 溶接の極性

溶接端子には、『+』と『-』があります。

次の表を参考にして、作業内容に合わせて、極性を選択してください。

<注意>

- 極性が指定された溶接棒は、その指示にしたがってください。


	摘 要	接 続 方 法
正極性	・ 構造物などの一般溶接	⊖ 側にホルダー（溶接棒） ⊕ 側にアース（母材）
逆極性	・ 薄板、肉盛り溶接 ・ ステンレス鋼の溶接	⊖ 側にアース（母材） ⊕ 側にホルダー（溶接棒）

7-3. 溶接ケーブルの接続

⚠ 警告：感電

- 溶接端子への溶接ケーブルの取付け・取外しは、必ずエンジンを停止して行ってください。
- 交流出力端子に、溶接ケーブルを接続しないでください。

- ① エンジンを停止します。
- ② 溶接ケーブルに、圧着端子・溶接棒ホルダー・アース金具を取り付けます。

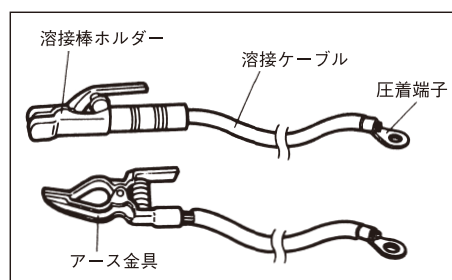

- ③ 溶接端子に溶接ケーブルを接続します。

<注意>

- 圧着端子の圧着や溶接ケーブルの接続は、確実に行ってください。接続が不十分ですと、接続不良による発熱で溶接出力端子が焼損します。また、鉄製ワッシャーなどは発熱の要因となるおそれがありますので、使用しないでください。
- ケーブルに圧着端子を圧着せずに、被覆をはがしたままで溶接端子に巻き付けて使用すると、接続不良による発熱で溶接端子が焼損したり、溶接端子間でショートすることがあります。

- ④ 端子カバーを閉じ、固定ボルトを締め付けます。

7-4. 使用率

使用率とは、10分間に溶接が可能な時間の割合を示したものです。本機は定格使用率50%ですので、定格出力時10分間に溶接ができる時間は5分以内です。5分間溶接したら必ず5分間休止してください。

<注意>

- 定格出力時に連続で5分以上溶接したり、休止時間が短いと、本機が過熱して故障の原因となります。

7-5. 溶接作業

⚠ 警告：電磁障害

- 心臓のペースメーカーを使用している人は、医師の許可があるまで、作業中の溶接機や溶接作業現場の周辺に近づかないでください。溶接機は通電中、周囲に磁場を発生し、ペースメーカーの作動に悪影響を及ぼします。

⚠ 警告：溶接煙による中毒

- 溶接時に発生する煙には、有害なガスや粉塵が含まれていますので、必ず防塵マスクを着用してください。また、煙を吸い込まないよう風向きにも注意し、十分な換気を行ってください。

⚠ 警告：火災

- 溶接時はスパッタが飛散しますので、引火性のある物や燃えやすい物は作業場周辺に近づけないでください。
- 作業場の近くには消火器を配置してください。

⚠ 注意：目や皮膚の傷害

- 溶接時に発生する有害な光線から目や皮膚を保護するため、必ず遮光保護具（次表参照）を使用し、肌が露出しない服や保護具を着用してください。


遮光保護具使用標準（JIS）

遮光度番号	7	8	9	10	11	12	13
溶接電流値（A）	30-75		76-200			201-400	

⚠ 注意：やけど

- 溶接時にはスパッタが飛散しますので、革製の手袋・前掛け・足カバーや安全靴・安全帽・長袖の服を着用してください。

- ① エンジンを始動します。
- ② 電流調整ダイヤルで溶接条件に合った電流値に調整します。

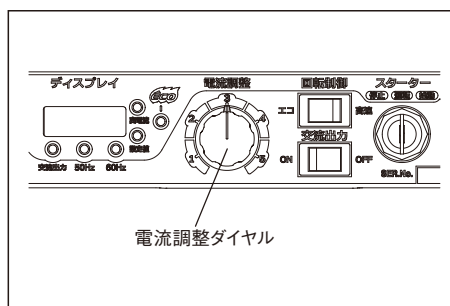

7-6. 交流電源との同時使用

溶接電流を100A（2.6mm溶接棒）から170A（4.0mm溶接棒）に調整して使用するときに次の表の交流電源出力が取り出せます。

	交流電源		
	100V		200V
EGW190M-I	0.2kVA程度		—
EGW190M-IST	U-O	W-O	U-W
	0.2kVA程度	0.2kVA程度	0.4kVA程度

<注意>

- 溶接電流を100Aより下げて使う場合は交流電源出力の電圧が低下しますので、同時使用はできません。

8. 発電機として使用する場合

⚠ 警告：感電

- ・本機や体がぬれているときは、本機にふれないでください。
- ・交流出力端子への使用機器の取付け・取外しは、必ずエンジンを停止、または交流出力スイッチを『OFF』にして行ってください。

EGW190M-I：交流100V

EGW190M-IST：交流100/200V

⚠ 注意：けが

- ・使用機器のスイッチが『OFF』になっているのを確認してから、交流出力端子に接続、または出力コンセントに電源プラグを差し込んでください。

EGW190M-I：交流100V

EGW190M-IST：交流100/200V

⚠ 注意：物的損害

- ・コンピューター・マイコン搭載機器・精密機器の一部の機器には電圧に敏感なものがあります。このような機器を使用するときには、お求めの販売店に相談してください。またこのような機器では、発電機のエンジンノイズ（原動機雑音）等に影響を受けない距離を確保してください。尚、周囲の電気製品がエンジンノイズ等に影響されないことを確認してください。
- ・医療機器への使用は、事前に医療機器会社・病院に確認のうえご使用ください。
- ・本機の周波数は、使用機器に表示してある周波数に合わせてください。使用機器が故障することがあります。

<注意>

- ・1個の出力コンセントから取り出せる電流は、最大15Aです。
- ・15A以上の交流電源を必要とする場合は、交流出力端子に接続してください。

8-1. 操作

- ① エンジン始動前に、フロントドア内にある周波数切替スイッチを、使用機器に合わせ『50Hz』または『60Hz』にします。

<注意>

- ・工場出荷時は50Hzにセットされています。



- ② エンジンを始動します。

- ③ 交流出力スイッチを『ON』にします。

以上の操作で、出力コンセントと交流出力端子から交流電源が取り出せます。

EGW190M-I：交流100V

EGW190M-IST：交流100/200V

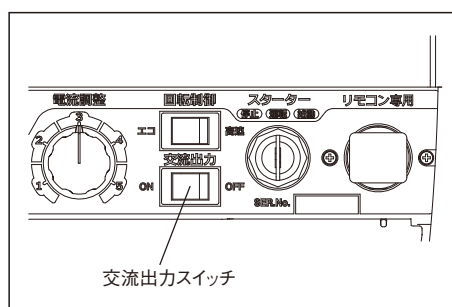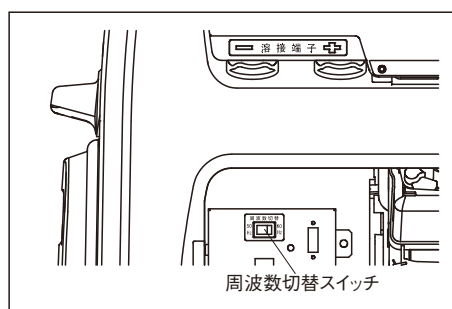


8-2. 交流出力端子および出力コンセント

●EGW190M-I

■単相100V 負荷


交流出力端子と出力コンセントから取り出せる電流の合計は35Aです。

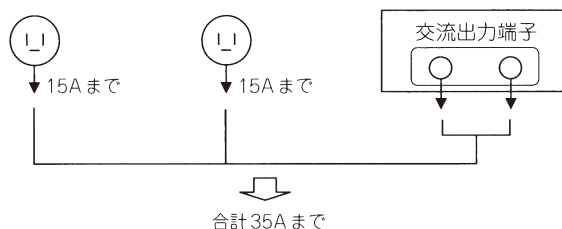

●EGW190M-IST

■単相100V、200Vおよび100Vと200Vの同時使用

単相100Vは $\searrow B$ と $\searrow C$ から、単相200Vは $\searrow A$ からの取り出しになります。

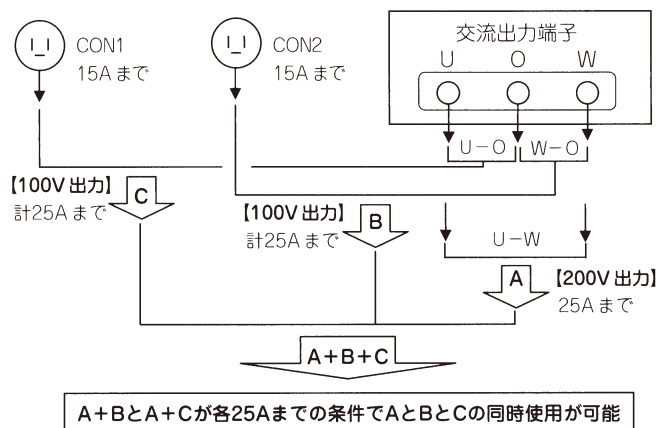

<注意>

- 例えば、 $\searrow A$ (200V) から15A取り出すときは、 $\searrow B$ $\searrow C$ (100V) からは各10Aまでの電流が取り出せます。

8-3. 使用できる機器の容量

電動工具や家電機器は、その種類・性能によって使用できる容量が異なりますので、次の表を参考にしてください。

		容量の目安 (単位: W)		
		コンセントと出力端子の合計		
モデル		EGW190M-I	EGW190M-IST	
相数、電圧		単相100V	単相100V	単相200V
使用機器	白熱電球、電熱器など	3500	2500×2	5000
	電動工具(整流子モーターなど)	1500	1000×2	2000
	水銀灯 (高力率型)	1200	800×2	1600
	水中ポンプ、コンプレッサーなど (インダクションモーター)	1200	750×2	1500

※整流子モーター : ブラシがあるモーター

※インダクションモーター : ブラシがないモーター

※容量の数値は、インダクションモーターは『出力』、他の機器は『消費電力』で表示しています。

<注意>

- モーターを使用した機器は、機器の定格より大きい電力を必要とすることがありますので、お求めの販売店にご相談ください。
- 水銀灯、水中ポンプ、コンプレッサーなどの機器を2台以上使用するときは、機器を同時に起動させないで、1台ずつ起動させてください。
- 水銀灯を消灯した直後に再点灯するときは、約15分待ってランプが冷えてから点灯してください。
- 水銀灯は、多少チラツキが発生することがあります。

9. 点検・整備

⚠ 警告：感電・けが

- 必ずエンジンを停止して行ってください。
尚、点検・整備中に他の人が誤って運転しないよう、スタータースイッチのキーを抜き取っておいてください。

⚠ 警告：火災

- 火気を近づけないでください。

⚠ 注意：やけど

- エンジンの停止直後は、エンジンやマフラーが高温になっていますので、冷えてから行ってください。

本機を常に良好な状態で使用できるよう、次の表にしたがって定期的に点検・整備を行ってください。

<注意>

- 始業前点検以外は、専門技術者が行ってください。
- 表中の●印はお求めの販売店に申し付けてください。
- 交換部品は必ず純正品を使用してください。
- オイル・燃料などの廃液を抜くときは、地面に垂れ流さないよう容器に受けてください。これら廃液やバッテリーなどの消耗部品を廃棄するときは、産業廃棄物として関連法規に基づいた処理を行ってください。処理にお困りのときは、お求めの販売店にご相談ください。




点検・整備項目		始業前 点検	50時間 ごとに	100時間 ごとに	300時間 ごとに	500時間 ごとに	
1	エンジンオイルの点検・給油 (P10)	○					
2	燃料・オイルもれの点検 (P11)	○					
3	バッテリー端子の締め付け点検 (P12)	○					
4	バッテリーの充電・交換 (P23)						※
5	エンジンオイルの交換 (P20)			○ (初回20時間)			
6	スパークプラグの清掃・調整 (P20)		○				
7	エアクリーナーの清掃・交換 (P21)		○ (清掃)				※ (交換)
8	燃料ストレーナーの清掃 (P21)			○			
9	マフラーワイヤクロスの清掃 (P22)					○	
10	吸排気弁のすきまの点検・調整				●		
11	燃焼室の清掃				●		
12	ブリーザホースの点検・交換				●		
13	燃料タンク、燃料こし網、キャブレターの清掃					●	
14	燃料パイプの交換						● 4年ごとに
15	防振ゴムの交換						● 4年ごとに

※点検時期は本文に記載

(1) エンジンオイルの交換

1回目	20時間
2回目以降	100時間ごと



- ① オイルメンテカバーを開きます。
 - ② オイル排出口の下に受皿を置きます。
 - ③ オイルゲージを外します。
 - ④ オイルドレンプラグを外してエンジンオイルを抜きます。
 - ⑤ オイルドレンプラグを締め付けます。
 - ⑥ エンジンオイルを上限レベルまで入れます。
(約1.1L入ります)
- <注意>**
- エンジンオイルの種類は、『6-1.始業前点検 (1) エンジンオイルの点検 (P10)』の項を参照してください。
- ⑦ オイルゲージを締め付けます。
- <注意>**
- オイル交換後、エンジンをしばらく運転して、ドレンプラグからオイルもれがないことを確認してください。

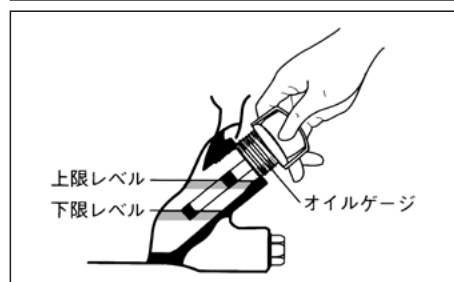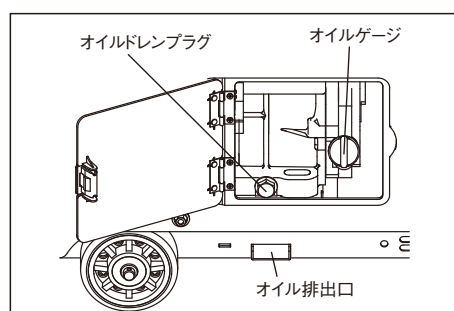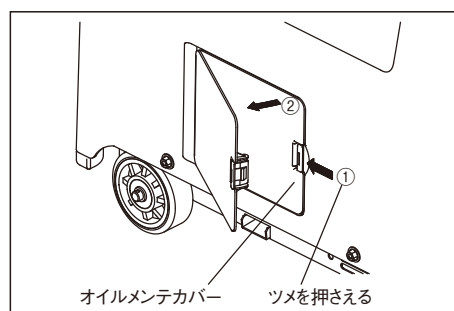

(2) スパークプラグの清掃と調整

清掃・調整	50時間ごと
-------	--------

- ① 端子カバーを開きます。
- ② プラグメンテカバーを開きます。
- ③ プラグキャップを取り、プラグレンチでスパークプラグを外します。
- ④ スパークプラグが汚れているときは、プラグクリーナーかワイヤーブラシで汚れを落とします。

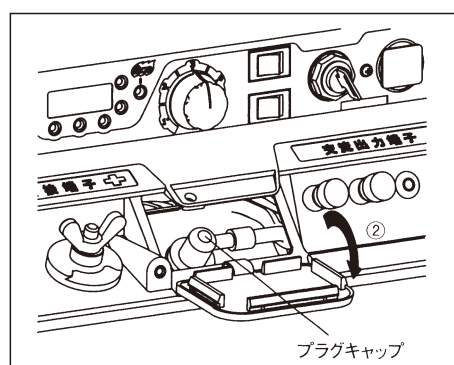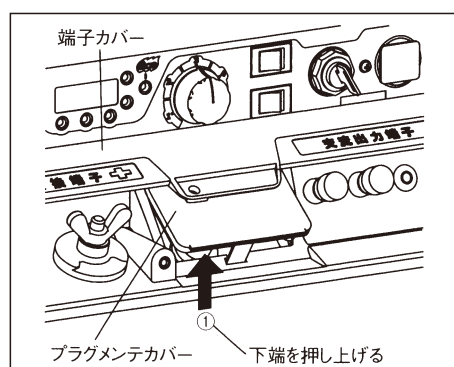


- ⑤ 電極すきまを0.7～0.8mmになるように調整します。

- ⑥ プラグレンチでスパークプラグを締め付けて、プラグキャップを取り付けます。

<注意>

- プラグの締め付けトルク：20N・m
- プラグを交換するときは『NGK BPR4ES』を使用してください。

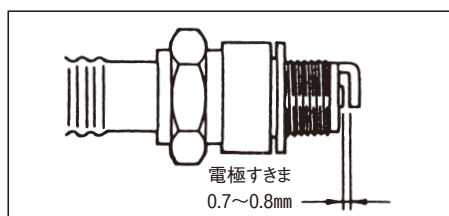


(3) エアクリーナーの清掃と交換

清掃	50時間ごと
----	--------

<注意>

- ホコリの多い場所で使用したときは早めに清掃してください。
- ウレタンフォームは経年劣化によりもろくなりますので、その場合は交換してください。
- ウレタンフォームは『ヤマハ品番：7CT-E4451-00』を使用してください。


- ① サイドドアを開きます。

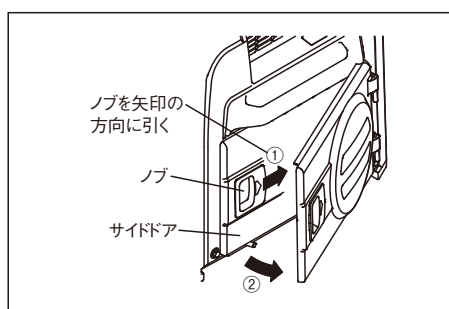

- ② クリーナーカバーの固定ネジを外します。
(2カ所)


- ③ クリーナーカバーを取り外します。

- ④ ウレタンフォームを取り出します。

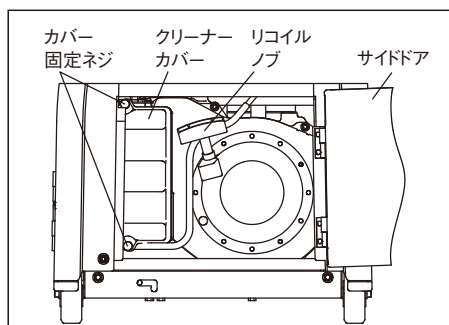

- ⑤ ウレタンフォームは、洗油（白灯油）で洗浄後、混合油（白灯油3：エンジンオイル1）に浸し、点滴しない程度に軽く絞ります。

- ⑥ 組込みは逆の手順で行います。

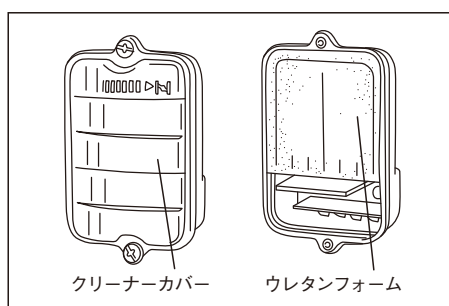


(4) 燃料ストレーナーの清掃

警告：火災

- 燃料ストレーナーの清掃などは、静電気を除去してから行ってください。

清掃	100時間ごと
----	---------




- ① フロントドアを開きます。

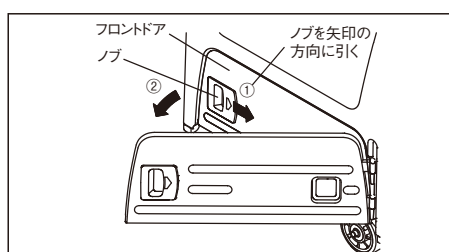

- ② 燃料コックを『閉』にします。
- ③ 燃料コックスターを固定しているボルトを外します。
- ④ 燃料コックを手前に引き出します。
- ⑤ リングを左に回し、ストレーナーカップを外します。
- ⑥ ストレーナーカップ内の水やゴミを捨て、こし網に付着しているゴミを取り除きます。
- ⑦ 組込みは逆の手順で行いますが、燃料もれがないよう、パッキン部にゴミが付着していないことを確認してリングをしっかり締め付けます。

<注意>

- 取付け後は、燃料コックを『開』にして燃料もれがないことを必ず確認し、確認後は『閉』にしてください。

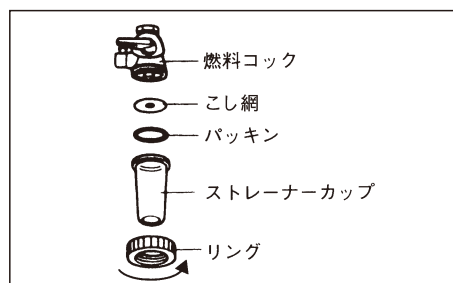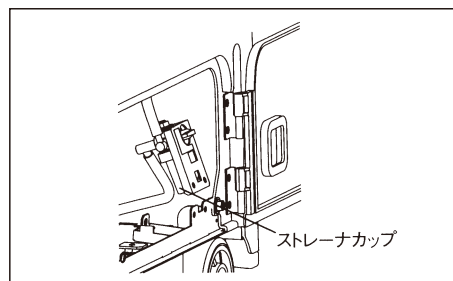
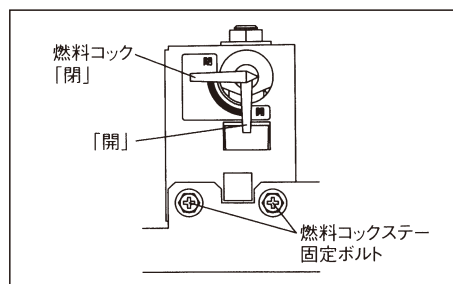


(5) マフラーワイヤクロス清掃

清掃

500時間ごと

- ① ボルトをゆるめて、マフラーからホルダーとワイヤクロスを取り外します。
- ② ワイヤブラシを用いてホルダーとワイヤクロスの汚れを取り除きます。
- ③ ホルダーとワイヤクロスをマフラーに取り付けて、ボルトを締め付けます。

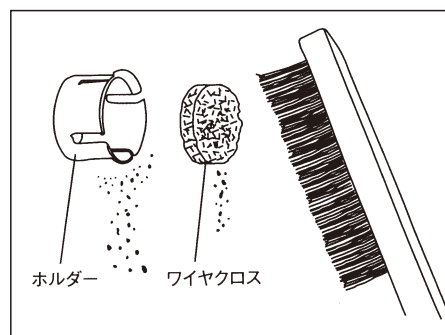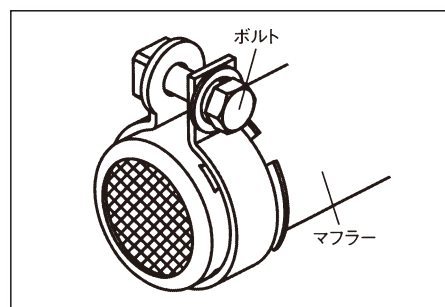

(6) バッテリーの充電と交換

⚠ 警告：目や皮膚の傷害

- バッテリー液には希硫酸が含まれています。バッテリーを転倒させたり、衝撃をあてたりしないでください。バッテリー液が漏れ、やけどや失明の原因となることがあります。バッテリー液が付着したときはすぐに多量の水で洗い流し、特に目に入ったときは必ず医師の診断を受けてください。

⚠ 警告：爆発

- バッテリーは引火性ガスを発生しますので、付近でスパークさせたり火気を近づけないでください。バッテリー端子のゆるみはスパーク発生の一つの原因となります。

セルモーターの回転音が弱いときやセルモーターが起動しないときは、バッテリーを充電してください。

充電しても改善されないときは、バッテリーの寿命ですので、新品と交換してください。

<注意>

- バッテリーケーブルの取り外しは必ず『-』側を先に、取付けは必ず『+』側を先に行ってください。バッテリーの出し入れは、端子が本機に触れないよう注意して行ってください。

■ バッテリーの充電方法

<注意>

- バッテリーは12V完全密閉型バッテリーで、液面の点検・補水は不要です。密閉栓は絶対にはずさないでください。
- 12V完全密閉型バッテリー専用の充電器を使用してください。それ以外の充電器を使用すると性能が著しく低下することがあります。
- 専用の充電器をお持ちでないときは、お求めの販売店に申し付けてください。
- 充電コードは、『+』『-』の極性を間違えないで接続してください。

① フロントドアを開きます。

② 『-』側ケーブルを外します。



③ 『+』側ケーブルを外します。

④ バッテリー固定バンドを外します。

⑤ 本機からバッテリーを取り出します。

⑥ 充電器の取扱説明書の手順に従って、下表の条件で充電を開始します。

標準	1.4A × 5～10時間
急速	6A × 1時間

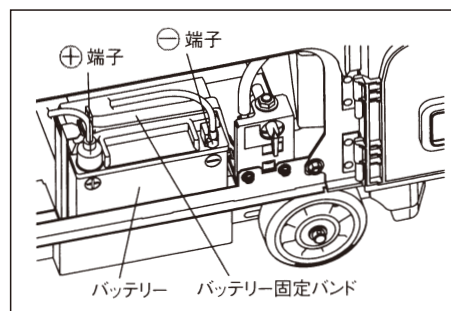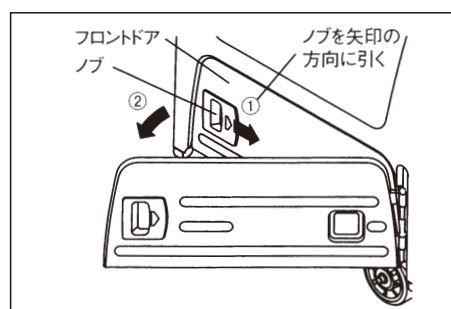

⑦ 充電が終了したら ② ~ ⑤ の逆の手順でバッテリーを取り付けます。

■バッテリーの交換方法

<注意>

- バッテリーは『ジーエス・ユアサ 型番：YTX14-BS』を使用してください。

① フロントドアを開きます。

② 『-』側ケーブルを外します。

③ 『+』側ケーブルを外します。

④ バッテリー固定バンドを外します。

⑤ 本機からバッテリーを取り出します。

⑥ ② ~ ⑤ の逆の手順で新しいバッテリーを取り付けます。

10. 長期保管

警告：感電・けが

- 整備を行うときは、必ずエンジンを停止してください。
尚、整備中に他の人が誤って運転しないよう、スタータースイッチのキーを抜き取っておいてください。

警告：火災

- 火気を近づけないでください。
- 燃料の抜き取りや燃料ストレーナーの清掃などは、静電気を除去してから行ってください。

注意：やけど

- エンジンの停止直後は、エンジンやマフラーが高温になっていますので、冷えてから整備を行ってください。

注意：火災

- 保管用カバーなどを掛けるときは、本機が冷えてから行ってください。

<注意>

- キャブレター内にガソリンを入れたまま長期間放置すると、内部のジェットがつまり、始動不良や回転不調などを起こす原因となります。
- 燃料を抜くときは、地面に垂れ流さないよう容器に受けてください。抜いた燃料を廃棄するときは、産業廃棄物として関連法規に基づいた処理を行ってください。処理にお困りのときは、お求めの販売店にご相談ください。

本機を2カ月以上使用しないときは、次の手順で整備を行ってから保管してください。

- ① 燃料コックを『閉』にします。
- ② 燃料コックステー固定ボルトを外して、燃料コックを引き出します。（『9.点検・整備（4）燃料ストレーナーの清掃（P21）』の項を参照）
- ③ リングをゆるめ、ストレーナーカップを外します。
- ④ 燃料コックを『開』にして燃料タンク内の燃料を、容器に受けて全部抜きます。
- ⑤ 燃料コックを『閉』にします。
- ⑥ ストレーナーカップのパッキンにゴミが付着していないことを確認します。
- ⑦ ストレーナーカップをリングでしっかり締め付けます。
- ⑧ 燃料コックを元の位置に戻し、燃料コックステー固定ボルトを締め付けます。
- ⑨ スターターキーを挿して、エンジンを始動させます。
- ⑩ キャブレター内の燃料が空になって、エンジンが停止したら、スタータースイッチを『停止』にして、キーを抜きます。以上で燃料の抜き取り完了です。
- ⑪ エンジンオイルを交換します。（『9.点検・整備（1）エンジンオイルの交換（P20）』の項を参照）
- ⑫ スパークプラグを外し、その穴からエンジンオイルを約5 mL注入します。（『9.点検・整備（2）スパークプラグの清掃と調整（P20）』の項を参照）
- ⑬ スターターキーを挿して、スタータースイッチにて、エンジンを5秒間空転させます。
- ⑭ スターターキーを『停止』にして、キーを抜きます。
- ⑮ スパークプラグを締め付けます。
- ⑯ エアクリーナーを清掃します。（『9.点検・整備（3）エアクリーナーの清掃と交換（P21）』の項を参照）
- ⑰ バッテリーを取り外します。（『9.点検・整備（6）バッテリーの充電と交換（P23）』の項を参照）

<注意>

- 取り外したバッテリーは、換気のよい火気のない、子供の手の届かない場所に保管してください。
 - 取り外したバッテリーは、月1回程度補充電を行ってください。
- ⑱ 各部を清掃し、湿気・ホコリの少ない場所にカバーをかけて保管します。

11. 故障時の対応

⚠ 警告：感電

- 本機や体がぬれているときは、運転しないでください。
- 必ずエンジンを停止して行ってください。
尚、点検・処置中に他の人が誤って運転しないよう、スタータースイッチのキーを抜き取っておいてください。

⚠ 警告：けが

- 必ずエンジンを停止して行ってください。
尚、点検・処置中に他の人が誤って運転しないよう、スタータースイッチのキーを抜き取っておいてください。

⚠ 警告：火災

- 火気を近づけないでください。
- 燃料ストレーナーの清掃などは、静電気を除去してから行ってください。

⚠ 注意：やけど

- エンジンの停止直後は、エンジンやマフラーが高温になっていますので、冷えてから行ってください。

本機の調子が悪いときは、次の表にしたがって点検してください。点検しても正常にならないときは、お求めの販売店に修理を申しつけてください。

症 状	推 定 原 因	処 置
セルモーターが起動しない	1. バッテリーのあがり 2. バッテリーの劣化	1. バッテリーを充電する 2. バッテリーを交換する
エンジンが始動しない	1. 燃料コック『閉』 2. 燃料の不足 3. 燃料に水やゴミが混入	1. 燃料コックを『開』にする 2. 燃料を給油する 3. 燃料タンク・キャブレター・燃料ストレーナ内部の水抜きと清掃
始動するがすぐ停止する	1. オイルセンサー作動	1. オイルを給油
溶接のアークが弱い	1. 電流調節ダイヤル位置 2. ケーブルの接続が不十分 3. ケーブルが不適當 4. 母材への接続が不十分 5. エンジンの出力低下 (過負荷)	1. ダイヤルを右にまわす 2. 確実に接続する 3. 『溶接ケーブルの選定』にしたがってケーブル交換 4. 確実に接続する 5. 使用率50%を守る
溶接のアークが強い	1. 電流調整ダイヤル位置	1. ダイヤルを左にまわす
交流出力がでない	1. 交流出力スイッチが『OFF』 2. ディスプレイの表示が『OC』又は『OH』	1. スイッチを『ON』にする 2. エンジンを再始動する。
交流出力が弱い	1. 周波数が異なる 2. 使用機器の電流が定格を超えている	1. 機器の指定周波数に合わせる 2. 『使用できる機器の容量』を参考にする
エコ機能が作動しない	1. 回転制御スイッチが『高速』	1. スイッチを『エコ』にする

[illegible]

[illegible]

株式会社やまびこ

〒 198-8760 東京都青梅市末広町 1-7-2 Tel 0428-32-6181

やまびこジャパン株式会社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2 Tel 0428-32-1005 (代)

北海道支社

〒 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東 1-2-20 Tel 011-891-2249 (代)

東北支社

〒 984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 5-1-50 Tel 022-288-0511 (代)

東日本支社

〒 198-0025 東京都青梅市末広町 1-7-2 Tel 0428-32-1091 (代)

中部支社

〒 452-0031 愛知県清須市西枇杷島町宮前 1-39 Tel 052-502-4111 (代)

西日本支社

〒 701-0221 岡山県岡山市南区藤田566-159 Tel 086-296-5911 (代)

九州支社

〒 816-0943 福岡県大野城市白木原 5-3-7 Tel 092-573-5361 (代)

ご用命の際はご購入いただいた販売店へご連絡ください。

X750-029 37 2
X750 804-390 2

(C) 2019 株式会社やまびこ 著作権法により無断での複製、転載などは禁止されております。